



Jack Surface


C91

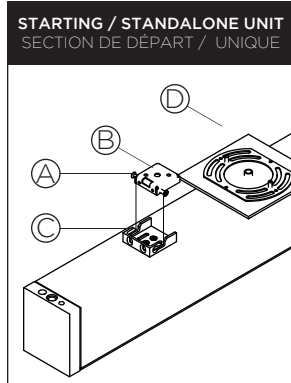


1 • LOOSEN SIDE SCREWS (A) ON BOTH ENDS OF FIXTURE TO RELEASE SURFACE BRACKETS (B) FROM MOUNTING FEET (C). DO NOT REMOVE SCREWS. UNSCREW CANOPY (D).
 DÉSERRER LES VIS DE CÔTÉ (A) À CHAQUE BOUT DU LUMINAIRE AFIN DE LIBÉRER LES PLAQUES DE MONTAGE (B) DES SABOTS DE FIXATION (C). NE PAS RETIRER LES VIS. DÉVISSER LE PAVILLON (D).

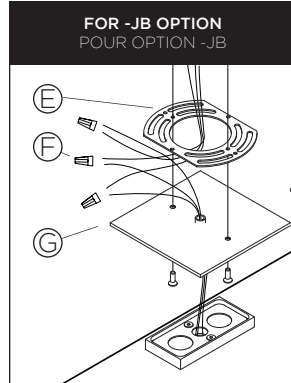


2 • INSTALL UNIVERSAL MOUNTING BRACKET (E) TO JUNCTION BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (G) (NOT SUPPLIED). SCREW CANOPY (F) TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET.
 INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (E) À LA BOÎTE DE CONNECTION. FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (G) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS). VISSER LE PAVILLON EN PLACE (F).

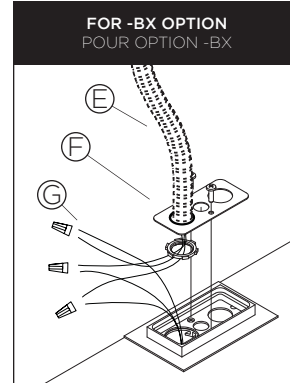


3 • INSTALL BX CABLE (E) TO MOUNTING BRACKET (F). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (G) (NOT SUPPLIED).
 INSTALLER LE CÂBLE BLINDÉ (E) À LA PLAQUE DE MONTAGE (F). FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (G) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

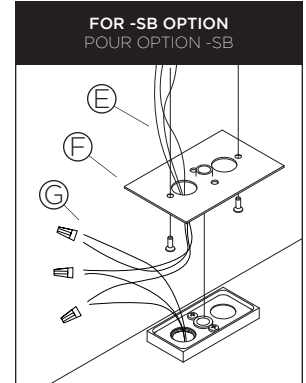


4 • INSTALL SWITCH BOX COVER (F) TO SWITCH BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (G) (NOT SUPPLIED).
 INSTALLER LA PLAQUE D'INTERRUPTEUR (E) À LA BOÎTE DE CONNECTION. FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (G) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

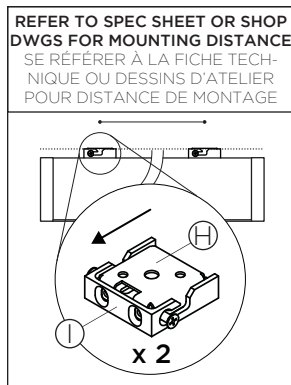


5 • MARK MOUNTING POSITIONS AND FASTEN SURFACE BRACKETS (H) TO CEILING, USING APPROPRIATE ANCHORS (NOT SUPPLIED). MAKE SURE BRACKETS ARE ORIENTED TO MATCH MOUNTING FEET (I).
 MARQUER LES POSITIONS DE MONTAGE (H). FIXER AU PLAFOND AVEC ANCRAGES APPROPRIÉS (NON FOURNIS). S'ASSURER QUE L'ORIENTATION DES PLAQUES DE MONTAGE CORRESPOND À CELLE DES SABOTS DE FIXATION (I).

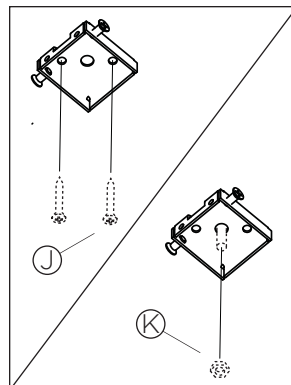

6 • DEPENDING ON CEILING SUBSTRATE, SURFACE BRACKETS CAN BE MOUNTED USING #6 SCREWS (J) OR HELD ON 1/4-20 THREADED STUDS USING NUTS (K). (NOT SUPPLIED)
 SELON LE SUBSTRAT DU PLAFOND, LES PLAQUES DE MONTAGE PEUVENT ÊTRE FIXÉES AVEC VIS #6 (J) OU MAINTENUES SUR TIGES FILETÉES 1/4-20 GRÂCE À DES ÉCROUS. (K). (NON FOURNIS)

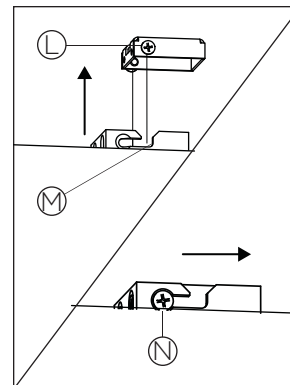

7 • ALIGN SURFACE BRACKETS SIDE SCREWS (L) TO CORRESPONDING SLOTS (M) IN FIXTURE MOUNTING FEET AND INSERT. SLIDE FIXTURE IN PLACE, AND TIGHTEN SIDE SCREWS (N) TO LOCK IT.
 ALIGNER LES VIS DE CÔTÉ (L) DES PLAQUES DE MONTAGE AUX FENTES CORRESPONDANTES (M) SUR LES SABOTS DE FIXATION DU LUMINAIRE ET LES INSÉRER. FAIRE GLISSER L'APPAREIL EN PLACE, ET SERRER LES VIS DE CÔTÉ (N) POUR LE BLOQUER.

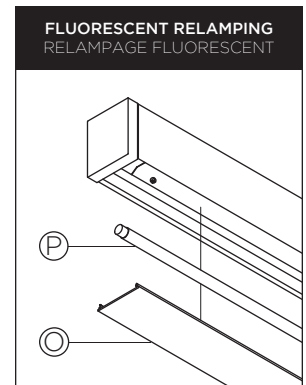

8 • INSERT A FLAT SCREWDRIVER-BEHIND ONE END OF FIXTURE'S LENS (O) TO GET IT OUT. PUT ASIDE WHILE REPLACING LAMP (P).
 INSÉRER LA POINTE D'UN TOURNEVIS PLAT DERRIÈRE UNE DES EXTRÉMITÉS DE LA LENTILLE DU LUMINAIRE (O) POUR L'EN EXTRAIRE. LA METTRE DE CÔTÉ PENDANT LE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE (P).


MADE IN CANADA • FAIT AU CANADA

PAGE • PAGE : 1 / 2


RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • **RISQUE D'INCENDIE :** Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

Jack Surface


C91

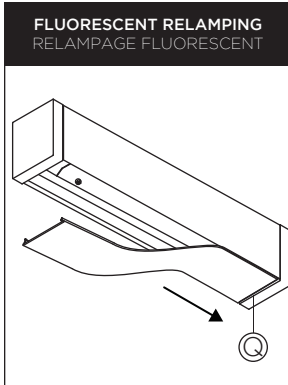


9 • PUSH ONE LENS END AGAINST EDGE OF ENDCAP (Q), AND INSERT INTO PLACE. PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENS, WORKING TOWARDS OTHER ENDCAP.
 APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE CONTRE UN DES EMBOUTS (Q), ET L'INSÉRER EN PLACE. CLIPSER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL ET VERS L'AUTRE EMBOUT.

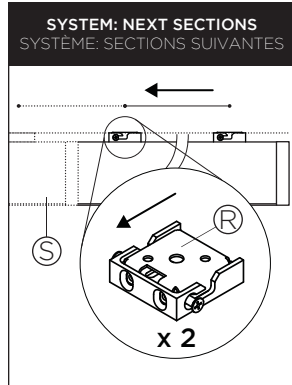


10 • AS PER STEP 3, FASTEN NEXT SECTION'S SURFACE BRACKETS (R) TO CEILING. MAKE SURE BRACKETS ARE ORIENTED WITH SIDE SCREWS TOWARDS PREVIOUS SECTION (S).
 COMME À L'ÉTAPE 3, FIXER LES PLAQUES DE MONTAGE DE LA SECTION SUIVANTE (R) AU PLAFOND. S'ASSURER QUE LES PLAQUES SOIENT ORIENTÉES DE FAÇON À CE QUE LES VIS DE CÔTÉ POINTENT VERS LA SECTION PRÉCÉDENTE (S).

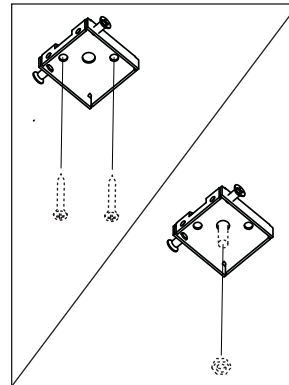


11 • DEPENDING ON CEILING SUBSTRATE, REPEAT STEP 4.
 SELON LE SUBSTRAT DU PLAFOND, RÉPÉTER L'ÉTAPE 4.

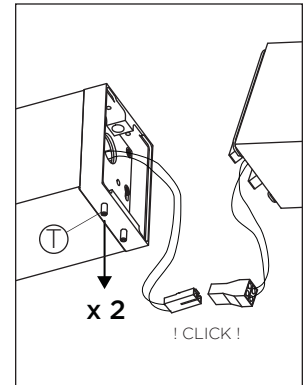


12 • LOOSEN JOINER CAP SET SCREWS (T), BUT DO NOT REMOVE. CONNECT NEXT FIXTURE USING PROVIDED QUICK CONNECTORS.
 DÉVISSER LES VIS DE SERRAGE DE L'EMBOUT DE JONCTION (T), MAIS NE PAS LES RETIRER. EFFECTUER LE BRANCHEMENT AVEC LE LUMINAIRE SUIVANT, AU MOYEN DES CONNECTEURS FOURNIS.

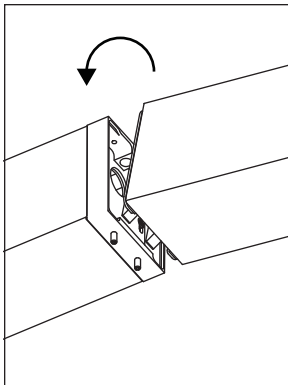

13 • TUCK-IN EXCESS WIRE WHILE INSERTING THE NEXT SECTION'S JOINER CAP HALF INTO THE PREVIOUS.
 RANGER L'EXCÉDENT DE FIL TOUT EN INSÉRANT L'EMBOUT DE JONCTION DE LA SECTION SUIVANTE DANS CELUI DE LA SECTION PRÉCÉDENTE.

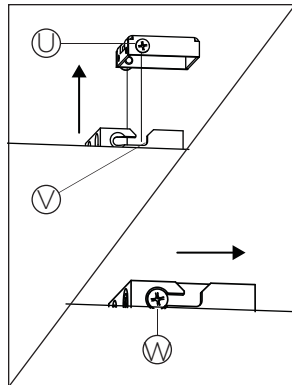

14 • ALIGN SURFACE BRACKETS (U) TO FIXTURE FEET (V) AS PER STEP 5. ONCE INSERTED, SLIDE FIXTURE FEET (V) IN PLACE, AND TIGHTEN SIDE SCREWS (W) TO LOCK.
 ALIGNER LES PLAQUES DE SURFACE (U) AUX SABOTS DU LUMINAIRE (V) COMME À L'ÉTAPE 5. UNE FOIS INSÉRÉES, FAIRE GLISSER LES SABOTS DE FIXATION (V) DE L'APPAREIL EN PLACE, ET SERRER LES VIS DE CÔTÉ (W) POUR LES BLOQUER.

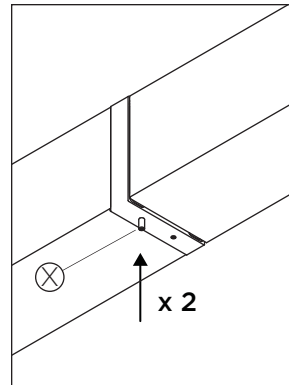

15 • TIGHTEN JOINER SET SCREWS (X) FOR ADDED SUPPORT AND ALIGNMENT.
 SERRER LES VIS DE SERRAGE (X) DE LA JONCTION POUR ASSURER D'AVANTAGE DE SUPPORT ET D'ALIGNEMENT.