
Mini Jack Surface

C90 INSTALLATION GUIDE • C90 GUIDE D'INSTALLATION




 $oldsymbol{\Lambda}$

WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.

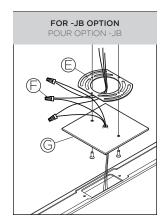


1 • INSTALL UNIVERSAL MOUNTING BRACKET (E) TO JUNCTION BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED). SCREW CANOPY (G) TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET.

INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (E) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS) VISSER LE PAVILLON EN PLACE (G).

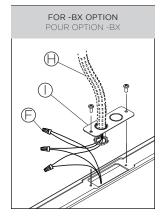


2 *
INSTALL BX CABLE (H) TO
MOUNTING BRACKET (I). MAKE
ELECTRICAL CONNECTIONS USING
APPROPRIATE WIRE NUTS (F)
(NOT SUPPLIED).

INSTALLER LE CÂBLE BLINDÉ (H) À LA PLAQUE DE MONTAGE (I). FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

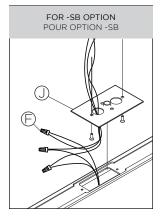


3 •
INSTALL SWITCH BOX COVER
(J) TO SWITCH BOX. MAKE
ELECTRICAL CONNECTIONS USING
APPROPRIATE WIRE NUTS (F)
(NOT SUPPLIED).

INSTALLER LA PLAQUE D'INTERRUPTEUR (J) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

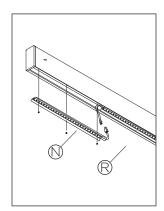


4 • UNSCREW THE SCREWS (N)
THAT SECURE BOTH END'S
REFLECTORS (R), UNPLUG QUICK
CONNECTORS THEN SET THEM
ASIDE (2 FOR EACH SECTIONS)
TO ACCES MOUNTING HOLES AT
THE BOTTOM OF THE FRAME.

DÉVISSER LES VIS (N) QUI RETIENNENT LES 2 RÉFLECTEURS D'EXTRÉMITÉ, DÉCONNECTER LES CONNECTEURS, PUIS METTRE DE CÔTÉ LES RÉFLECTEURS (2 PAR SECTION DE LUMINAIRE).

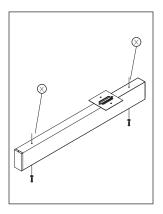

5 • MARK THE POSITION OF THE MOUNTING HOLES (X), THEN SCREW INTO THE CEILING WITH THE APPROPRIATE SCREWS AND ANCHORS FOR THE SURFACE, MAKING SURE TO ADD WASHERS.

MARQUER LA POSITION DES TROUS DE MONTAGE (X) PUIS VISSER AU PLAFOND AVEC LES VIS ET ANCRAGES APPROPIÉES À LA SURFACE EN S'ASSURANT D'AJOUTER DES RONDELLES.

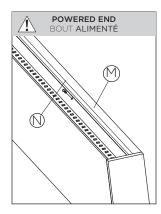

6 * MAKE ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN DRIVER AND THE FIRST REFLECTOR (M). USING PROVIDED CONNECTORS. THEN SCREW THE REFLECTOR TO THE FIXTURE USING PROVIDED SCREWS (N)

EFFECTUER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ENTRE LE PILOTE ET LE PREMIER RÉFLECTEUR, À L'AIDE DES CONNECTEURS FOURNIS, PUIS VISSER LE RÉFLECTEUR À LA STRUCTURE, À L'AIDE DES VIS FOURNIS (N)

ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA

Mini Jack Surface

C90 INSTALLATION GUIDE • C90 GUIDE D'INSTALLATION



WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.



LOOSEN JOINER CAP SCREWS (E), BUT DO NOT REMOVE. CONNECT NEXT FIXTURE USING PROVIDED QUICK CONNECTORS.

DÉVISSER LA VIS DE SERRAGE DE L'EMBOUT DE JONCTION (E), MAIS NE PAS LES RETIRER. EFFECTUER LE BRANCHEMENT AVEC LE LUMI-NAIRE SUIVANT, AU MOYEN DES CONNECTEURS FOURNIS.




TUCK-IN EXCESS WIRE WHILE INSERTING THE NEXT SECTION'S JOINER CAP HALF INTO THE PREVIOUS.

RANGER L'EXCÉDENT DE FIL TOUT EN INSÉRANT L'EMBOUT DE JONCTION DE LA SECTION SUIVANTE DANS CELUI DE LA SECTION PRÉCÉDENTE.



TIGHTEN JOINER SCREWS (F) FOR ADDED SUPPORT AND ALIGNMENT.

SERRER LES VIS DE SERRAGE (F) DE LA JONCTION POUR ASSURER DAVANTAGE DE SUPPORT ET D'ALIGNEMENT.

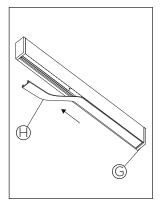

10 • PUSH ONE LENSE (H) END AGAINST EDGE OF ENDCAP (G), AND INSERT INTO PLACE. PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENSE, WORKING TOWARDS OTHER ENDCAP

APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE (H) CONTRE UN DES EMBOUTS (G), ET L'INSÉRER EN PLACE. CLIPSER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT.



ARANCIALIGHTING.COM • DESIGNED + MADE IN CANADA