


Mini Jack / Mini Jack Double


P90 / P901 INSTALLATION GUIDE • P90 / P901 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

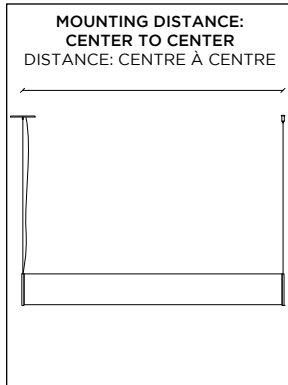


1 • REFER TO SPEC SHEET FOR STANDARD PRODUCT MOUNTING LENGTHS OR TO SHOP DWG FOR CUSTOM SYSTEM.
 POUR CONNAITRE LA DISTANCE ENTRE LES POINTS DE MONTAGE SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR LES PRODUITS STANDARDS, OU AU DESSIN D'ATELIER POUR LES SYSTÈMES SUR-MESURE.

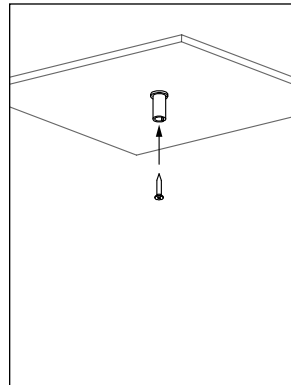


2 • MOUNT GRIPPER SOCKET TO SURFACE, USING APPROPRIATE ANCHOR. (NOT SUPPLIED).
 INSTALLER LA DOUILLE DU SERRE-CÂBLE AU PLAFOND, AVEC UN ANCRAGE APPROPRIÉ. (ANCRE ET VIS NON FOURNIES)

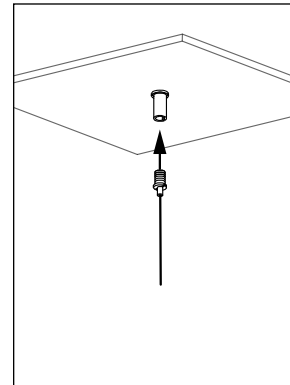


3 • INSERT CABLE IN GRIPPER. SCREW GRIPPER TO SOCKET.
 INSÉRER LE CÂBLE D'ACIER DANS LE SERRE-CÂBLE. LE VISSER DANS LA DOUILLE.

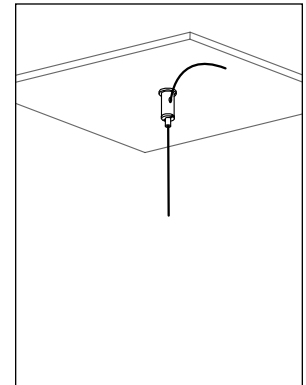


4 • PULL THE CABLE OUT BY THE SIDE SLOT IN GRIPPER SOCKET.
 FAITES SORTIR LE CÂBLE PAR LA FENTE DE LA DOUILLE PRÉVUE À CET EFFET.

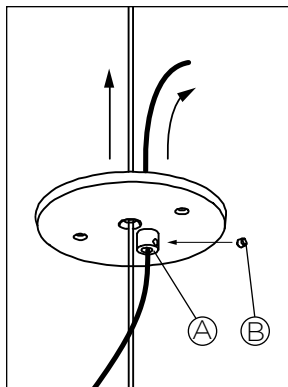


5 • INSERT CABLE IN THE CANOPY'S HOLE. PASS THE ELECTRICAL WIRE THROUGH THE STRAIN RELIEF (A) ADJUST WIRE LENGTH AND TIGHTEN SET SCREW (B).
 INSÉRER LE CÂBLE DANS LE TROU DU PAVILLON. PASSER LE CÂBLE ÉLECTRIQUE DANS LE SERRE-FIL (A). AJUSTER LA LONGUEUR ET VISSER LA VIS (B).

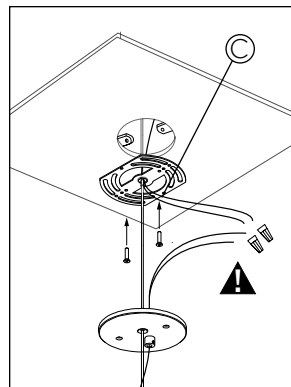

6 • SCREW THE UNIVERSAL PLATE (C) ONTO THE JUNCTION BOX. INSERT CABLE IN THE GRIPPER. CONNECT ELECTRICAL WIRE WITH WIRE NUTS (NOT SUPPLIED).
 VISSER LA PLAQUE UNIVERSELLE (C) DANS LA BOÎTE DE JONCTION. INSÉRER LE CÂBLE DANS LE SERRE-CÂBLE ET AJUSTER LA LONGUEUR. FAIRE LES BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES À L'AIDE DES CONNECTEURS DE FILS (NON FOURNIS).

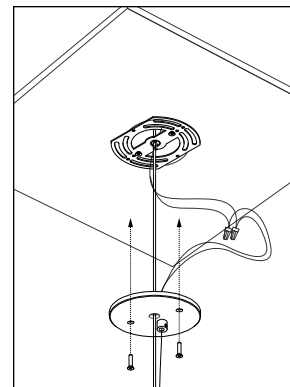

7 • SCREW THE CANOPY ONTO UNIVERSAL PLATE.
 VISSER LE PAVILLON DANS LA PLAQUE UNIVERSELLE À L'AIDE DES VIS.

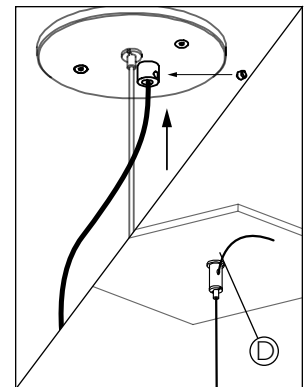

8 • ADJUST CABLE LENGTH. CUT EXCESS WIRE (D) IF NEEDED.
 AJUSTER LA LONGUEUR DES CÂBLES. COUPER L'EXCÉDENT DE FIL (D) SI NÉCESSAIRE.



RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.


Mini Jack / Mini Jack Double

P90 / P901 INSTALLATION GUIDE • P90 / P901 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

SYSTEM ASSEMBLY • ASSEMBLAGE DU SYSTÈME

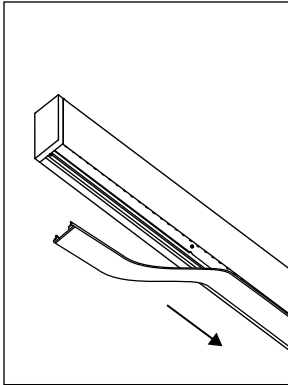


9 • START AT THE EDGE OF ONE ENDCAP, AND PROGRESSIVELY UNCLIP THE LENSE, WORKING TOWARDS THE OTHER ENDCAP.

COMMENCER À UNE EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE ET RETIRER PROGRESSIVEMENT LA LENTILLE EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT.

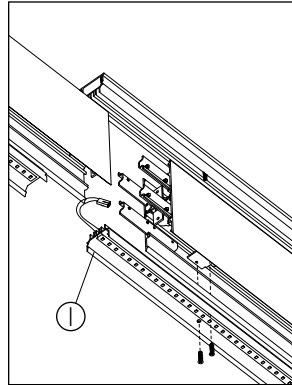


10 • UNSCREW REFLECTORS (I) WITH LEDs AND DISCONNECT THEM.

DÉVISSER LES RÉFLECTEURS (I) AVEC LES DELS ET LES DÉCONNECTER DE L'APPAREIL.

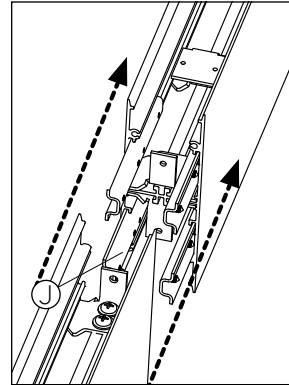


11 • JOIN THE TWO FRAMES BY SLIDING THE FOUR ALIGNMENT BARS (J) INTO THE SECOND PART OF THE LAMP

JOINDRE LES DEUX EXTRUSIONS EN GLISSANT LES PLAQUES D'ALIGNEMENT (J) DANS LA DEUXIÈME PARTIE DE LA LAMPE

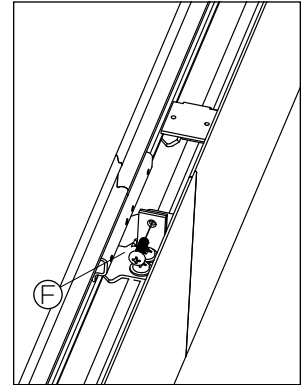

12 • TIGHTEN JOINER SCREW (F) UNTIL BRACKET CONTACT.


SERRER LA VIS DE JONCTION (F) JUSQU'AU CONTACT DES DEUX PLAQUES DE MONTAGE.

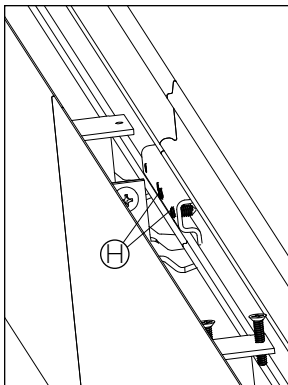

13 • TIGHTEN IN THE ALIGNMENT BARS SCREWS (H) WITH AN ALLEN KEY UNTIL THERE'S A SMALL RESISTANCE.


IMPORTANT NOTICE: DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS TO PREVENT POSSIBLE DAMAGE TO THE FRAME.

SERRER LES VIS DES PLAQUES D'ALIGNEMENT (H) AVEC UNE CLÉE ALLEN JUSQU'À CE QU'UNE PETITE RESISTANCE SE FAIT SENTIR.
AVERTISSEMENT IMPORTANT: NE PAS TROP SERRER LES VIS AFIN DE PREVENIR DES DOMMAGES POSSIBLES SUR LE CADRE.

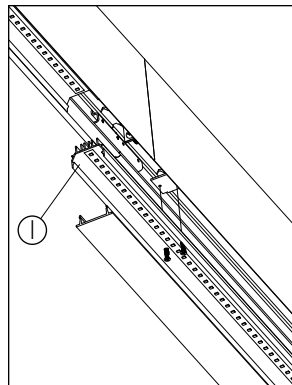

14 • CONNECT THE LEDs AND SCREW BACK THE REFLECTORS (I) AT THEIR ORIGINAL PLACEMENTS

CONNECTER LES DELS ET L'APPAREIL PUIS VISSER LES RÉFLECTEURS (I) À LEUR EMPLACEMENTS INITIAUX

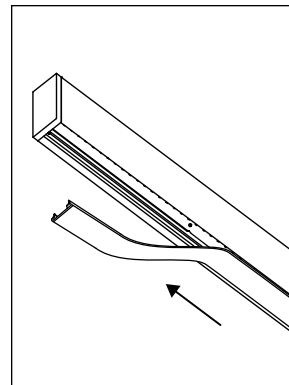

15 • PUSH ONE LENSE END AGAINST EDGE OF ENDCAP, AND INSERT INTO PLACE. PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENSE, WORKING TOWARDS OTHER ENDCAP.

APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE CONTRE UN DES EMBOUTS ET L'INSÉRER EN PLACE. INSÉRER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT.



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.