


Mini Jack Surface


C90 INSTALLATION GUIDE • C90 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION: Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

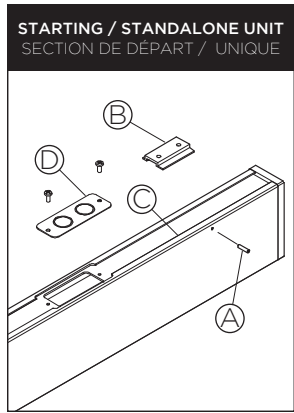


1 • LOOSEN SET SCREW (A) ON THE SIDE OF CHANNEL (C) TO RELEASE BRACKET (B). UNSCREW CANOPY PLATE (D).
 DÉVISSER LA VIS D'AJUSTEMENT (A) SUR LE CÔTÉ DDU PROFILÉ (C) POUR LIBÉRER LA PLAQUE DE MONTAGE (B). DÉVISSER LE PAVILLON (D).

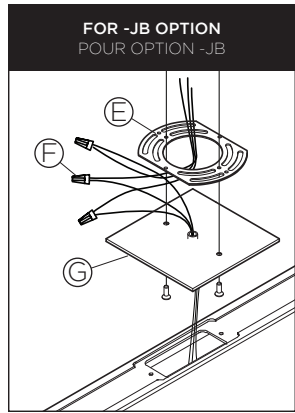


2 • INSTALL UNIVERSAL MOUNTING BRACKET (E) TO JUNCTION BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED). SCREW CANOPY (G) TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET.
 INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (E) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS) VISSER LE PAVILLON EN PLACE (G).

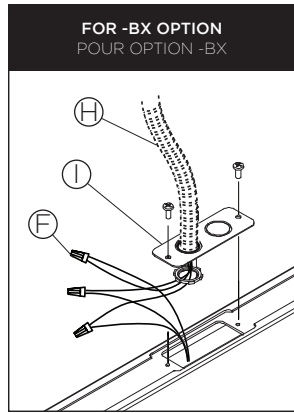


3 • INSTALL BX CABLE (H) TO MOUNTING BRACKET (I). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).
 INSTALLER LE CÂBLE BLINDÉ (H) À LA PLAQUE DE MONTAGE (I). FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

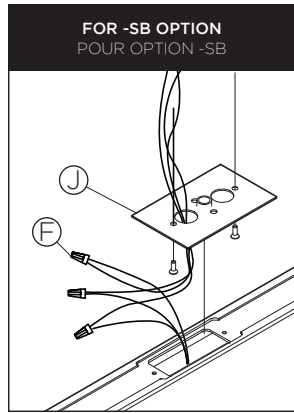


4 • INSTALL SWITCH BOX COVER (J) TO SWITCH BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).
 INSTALLER LA PLAQUE D'INTERRUPTEUR (J) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNECTIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

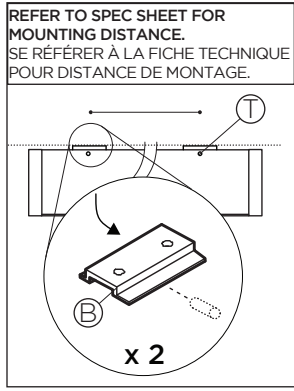


5 • MARK MOUNTING POSITIONS USING LASER LINE AND FASTEN SURFACE BRACKETS (B) TO CEILING USING APPROPRIATE ANCHORS (NOT SUPPLIED). MAKE SURE BRACKETS ARE ORIENTED TO MATCH SET SCREW HOLE (T).
 MARQUER LES POSITIONS DE MONTAGE (B) EN UTILISANT UNE LIGNE LASER. FIXER AU PLAFOND AVEC ANCRAGES APPROPRIÉS (NON FOURNIS). S'ASSURER DE L'ORIENTATION DES PLAQUES DE MONTAGE PAR RAPPORT AUX VIS D'AJUSTEMENT (T).

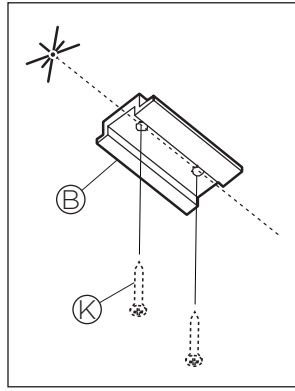

6 • MOUNT SURFACE BRACKET (B) TO SURFACE, USING APPROPRIATE ANCHOR (K) (NOT SUPPLIED).
 INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE (B) AU PLAFOND, AVEC UN ANCRAGE APPROPRIÉ (K) (ANCRE ET VIS NON FOURNIS)

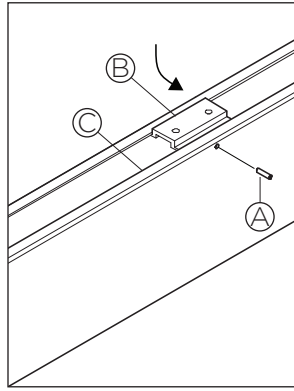

7 • SLIDE LONGEST SIDE OF THE BRACKET (B) INTO THE CHANNEL (C) THEN INSERT OPPOSIT SIDE OF THE BRACKET BY PIVOTING THE EXTRUSION. FASTEN SET SCREW (A) TO LOCK BRACKET (B) IN PLACE.
 GLISSER LE CÔTÉ LONG DE LA PLAQUE DE MONTAGE (B) DANS LE PROFILÉ (C) PUIS PIVOTER L'EXTRUSION POUR INSÉRER LE CÔTÉ OPPOSÉ. VISSER LA VIS D'AJUSTEMENT (A) AFIN DE FIXER LA PLAQUE DE MONTAGE (B) EN PLACE.

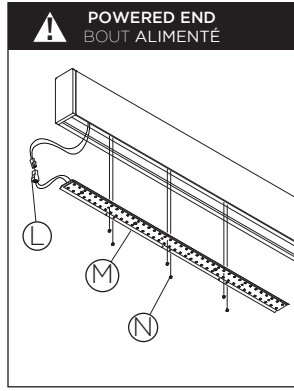

8 • MAKE ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN DRIVER AND THE FIRST REFLECTOR (M). USING PROVIDED CONNECTORS (L). THEN SCREW THE REFLECTOR TO THE FIXTURE USING PROVIDED SCREWS (N)
 EFFECTUER LE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE ENTRE LE PILOTE ET LE PREMIER RÉFLECTEUR (M), À L'AIDE DES CONNECTEURS FOURNIS (L). PUIS, VISSER LE RÉFLECTEUR À LA STRUCTURE, À L'AIDE DES VIS FOURNIS (N)




RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE: Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.



Mini Jack Surface


C90 INSTALLATION GUIDE • C90 GUIDE D'INSTALLATION



ARANCIA




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION: Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

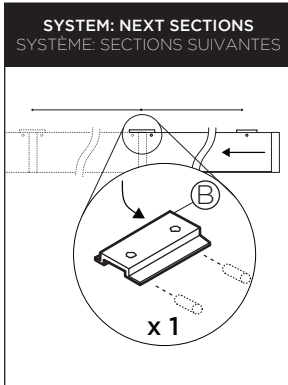


- 9 • SIMILAR TO STEPS 5-6-7, ANCHOR SURFACE BRACKET (B) AT THE JOINTION OF THE 2 SECTIONS.

COMME AUX ÉTAPES 5-6-7, INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE (B) ENTRE LA JONCTION DES 2 SECTIONS.

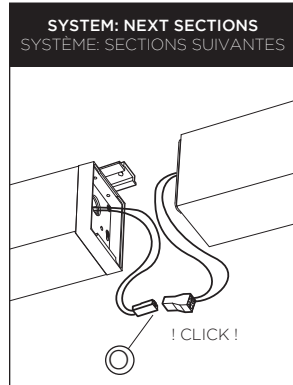


- 10 • CONNECT NEXT FIXTURE USING PROVIDED QUICK CONNECTORS (O).

EFFECTUER LE BRANCHEMENT AVEC LE LUMINAIRE SUIVANT, AU MOYEN DES CONNECTEURS (O) FOURNIS.

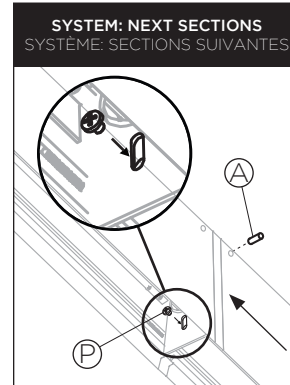

- 11 • TIGHTEN JOINER SCREWS (P) AND SCREW SET SCREW (A) FOR ADDED SUPPORT AND ALIGNMENT
SERRER LES VIS DE SERRAGE (P), PUIS LA VIS D'AJUSTEMENT (A) POUR ASSURER D'AVANTAGE DE SUPPORT ET D'ALIGNEMENT.

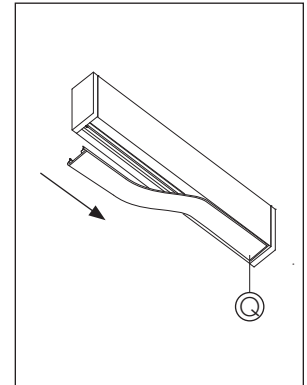

- 12 • PUSH ONE LENS END AGAINST EDGE OF ENDCAP (Q), AND INSERT INTO PLACE. PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENS, WORKING TOWARDS OTHER ENDCAP.

APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE CONTRE UN DES EMBOUTS (Q), ET L'INSÉRER EN PLACE. CLIPSER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL ET VERS L'AUTRE EMBOUT.



RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE: Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.