Mini Jack / Mini Jack Double


P90 / P901 INSTALLATION GUIDE • P90 / P901 GUIDE D'INSTALLATION



A


WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.

ATTENTION: Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

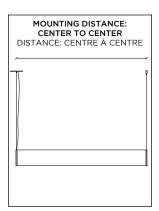


REFER TO SPEC SHEET FOR STANDARD PRODUCT MOUNTING LENGHTS OR TO SHOP DWG FOR CUSTOM SYSTEM.

POUR CONNAITRE LA DISTANCE ENTRE LES POINTS DE MONTAGE SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE POUR LES PRODUITS STANDARDS, OU AU DESSIN D'ATELIER POUR LES SYSTÈMES SUR-MESURE.

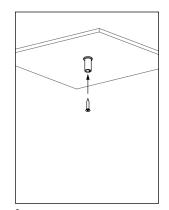


2*
MOUNT GRIPPER SOCKET TO
SURFACE, USING APPROPRIATE
ANCHOR. (NOT SUPPLIED).

INSTALLER LA DOUILLE DU SERRE CÂBLE AU PLAFOND, AVEC UN ANCRAGE APPROPRIÉ. (ANCRE ET VIS NON FOURNIES)

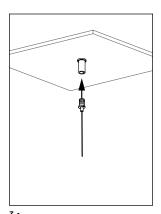


INSERT CABLE IN GRIPPER. SCREW GRIPPER TO SOCKET.

INSÉRER LE CÂBLE D'ACIER DANS LE SERRE-CÂBLE. LE VISSER DANS LA DOUILLE.

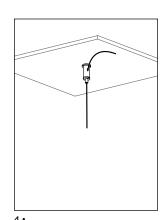


PULL THE CABLE OUT BY THE SIDE SLOT IN GRIPPER SOCKET.

FAITES SORTIR LE CÂBLE PAR LA FENTE DE LA DOUILLE PRÉVUE À CET EFFET.

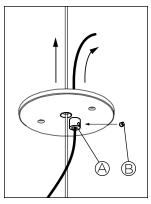


5 • INSERT CABLE IN THE CANOPY'S HOLE. PASS THE ELECTRICAL WIRE THROUGH THE STRAIN RELIEF (A) ADJUST WIRE LENGHT AND TIGHTEN SET SCREW (B).

INSÉRER LE CÂBLE DANS LE TROU DU PAVILLON. PASSER LE CÂBLE ÉLÉCTRIQUE DANS LE SERRE-FIL (A). AJUSTER LA LONGUEUR ET VISSER LA VIS (B).

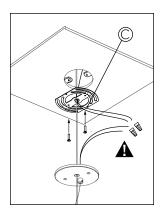


6 • SCREW THE UNIVERSAL PLATE (C) ONTO THE JUNCTION BOX. INSERT CABLE IN THE GRIPPER. CONNECT ELECTRICAL WIRE WITH WIRE NUTS (NOT SUPPLIED).

VISSER LA PLAQUE UNIVERSELLE (C) DANS LA BOITE DE JONCTION. INSÉRER LE CÂBLE DANS LE SERRE CÂBLE ET AJUSTER LA LONGUEUR. FAIRE LES BRANCHEMENTS ÉLÉCTRIQUES À L'AIDE DES CONNECTEURS DE FILS (NON FOURNIS).

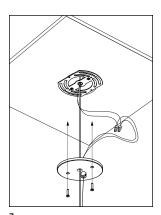

SCREW THE CANOPY ONTO UNIVERSAL PLATE.

VISSER LE PAVILLON DANS LA PLAQUE UNIVERSELLE À L'AIDE DES VIS.

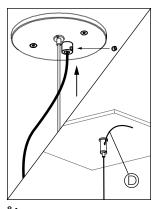

AJUST CABLES LENGHT. CUT EXCESS WIRE (D) IF NEEDED.

AJUSTER LA LONGUEUR DES CÂBLES. COUPER L'EXCÉDENT DE FIL (D) SI NÉCÉSSARE.

PAGE • PAGE : 1/2



RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE: Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.


Mini Jack / Mini Jack Double

P90 / P901 INSTALLATION GUIDE • P90 / P901 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommage

> LEDs REPLACEMENT REMPLACEMENT DES DELS

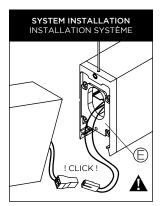


LOOSEN JOINER CAP SCREWS (E), BUT DO NOT REMOVE. CONNECT **NEXT FIXTURE USING PROVIDED** QUICK CONNECTORS.

DÉVISSER LA VIS DE SERRAGE DE L'EMBOUT DE JONCTION (E), MAIS NE PAS LES RETIRER. EFFECTUER LE BRANCHEMENT AVEC LE LUMI-NAIRE SUIVANT, AU MOYEN DES CONNECTEURS FOURNIS

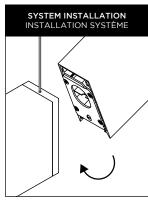


TUCK-IN EXCESS WIRE WHILE INSERTING THE NEXT SECTION'S JOINER CAP HALF INTO THE PREVIOUS.

RANGER L'EXCÉDENT DE FIL TOUT EN INSÉRANT L'EMBOUT DE JONCTION DE LA SECTION SUIVANTE DANS CELUI DE LA SECTION PRÉCÉDENTE.

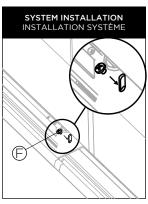


TIGHTEN JOINER SCREWS (F) FOR ADDED SUPPORT AND ALIGNMENT.

SERRER LES VIS DE SERRAGE (F) DE LA JONCTION POUR ASSURER DAVANTAGE DE SUPPORT ET D'ALIGNEMENT.

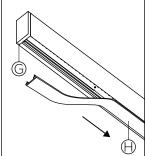


START AT THE EDGE OF ONE ENDCAP (G), AND PROGRESSIVELY UNCLIP THE LENSE (H), WORKING TOWARDS THE OTHER ENDCAP.

COMMENCER À UNE EXTRÉMITÉ (G) DU LUMINAIRE ET RETIRER PROGRESSIVMENET LA LENTILLE (H) EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT

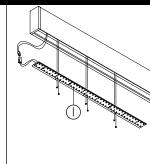

UNSCREW REFLECTOR (I) WITH LED BOARDS AND DISCONNECT IT. REPLACE BY THE NEW REFLECTOR AND BOARDS AND MAKE REQUIRED CONNECTIONS.

DÉVISSER LE RÉFLECTEUR (I) AVEC LES PLAQUETTES DEL ET LE DÉCONNECTER DE L'APPAREIL. REMPLACER PAR LE NOUVEAU RÉFLECTEUR ET PLAQUETTES ET **EFFECTUER LES CONNECTIONS** NÉCESSAIRES.

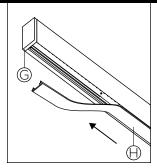

PUSH ONE LENSE (H) END AGAINST EDGE OF ENDCAP (G), AND INSERT INTO PLACE.
PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENSE, WORKING TOWARDS OTHER ENDCAP.

APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE (H) CONTRE UN DES EMBOUTS (G), ET L'INSÉRER EN PLACE. CLIPSER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT

PAGE • PAGE : 2/2

