


Jack/Max Wall

W91 INSTALLATION GUIDE • C91 GUIDE D'INSTALLATION




! WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION: Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

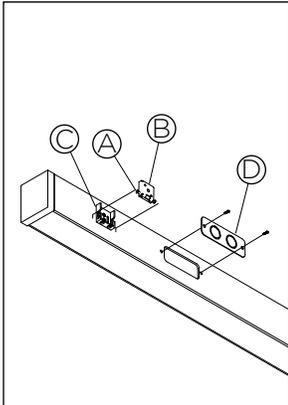


1 • LOOSEN SIDE SCREWS (A) ON BOTH ENDS OF FIXTURE TO RELEASE SURFACE BRACKETS (B) FROM MOUNTING FEET (C). DO NOT REMOVE SCREWS. UNSCREW MOUNTING BRACKET (D).

DÉSERRER LES VIS DE CÔTÉ (A) À CHAQUE BOUT DU LUMINAIRE AFIN DE LIBÉRER LES PLAQUES DE MONTAGE (B) DES SABOTS DE FIXATION (C). DÉVISSER LA PLAQUE DE MONTAGE (D).

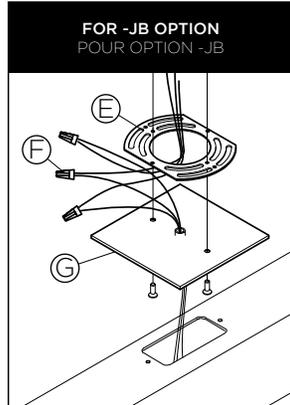


2 • INSTALL UNIVERSAL MOUNTING BRACKET (E) TO JUNCTION BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED). SCREW CANOPY (G) TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET.

INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (E) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS) VISSER LE PAVILLON EN PLACE (G).

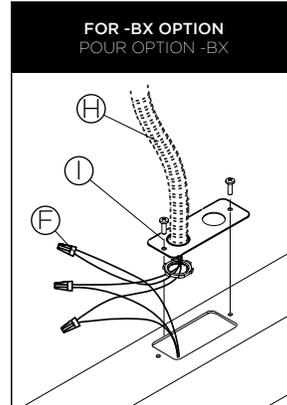


3 • INSTALL BX CABLE (H) TO MOUNTING BRACKET (I). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).

INSTALLER LE CÂBLE BLINDÉ (H) À LA PLAQUE DE MONTAGE (I). FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

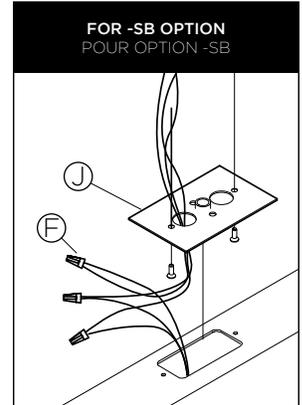


4 • INSTALL SWITCH BOX COVER (J) TO SWITCH BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).

INSTALLER LA PLAQUE D'INTERRUPTEUR (J) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

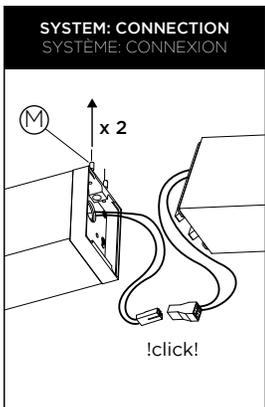


12 • LOOSEN JOINER CAP SET SCREWS (M), BUT DO NOT REMOVE. CONNECT NEXT FIXTURE USING PROVIDED QUICK CONNECTORS.

DÉVISSER LES VIS DE SERRAGE (M) DE LA JONCTION POUR ASSURER D'AVANTAGE DE SUPPORT ET D'ALIGNEMENT.

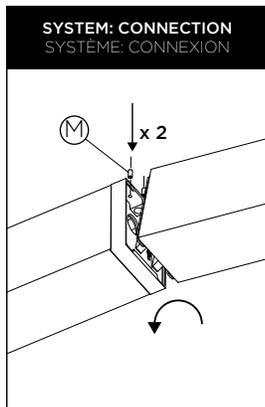


13 • TIGHTEN JOINER SET SCREWS (M) FOR ADDED SUPPORT AND ALIGNMENT.

SERRER LES VIS DE SERRAGE (M) DE LA JONCTION POUR ASSURER D'AVANTAGE DE SUPPORT ET D'ALIGNEMENT.

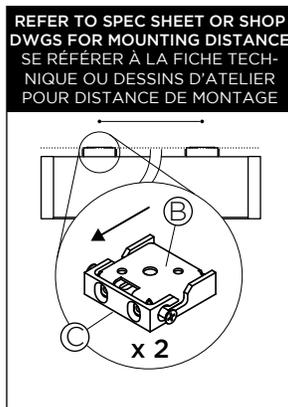


7 • MARK MOUNTING POSITIONS AND FASTEN SURFACE BRACKETS (B) TO CEILING, USING APPROPRIATE ANCHORS (NOT SUPPLIED). MAKE SURE BRACKETS ARE ORIENTED TO MATCH MOUNTING FEET (C).

MARQUER LES POSITIONS DE MONTAGE (B), FIXER AU PLAFOND AVEC ANCRAGES APPROPRIÉS (NON FOURNIS). S'ASSURER QUE L'ORIENTATION DES PLAQUES DE MONTAGE CORRESPOND À CELLE DES SABOTS DE FIXATION (C).

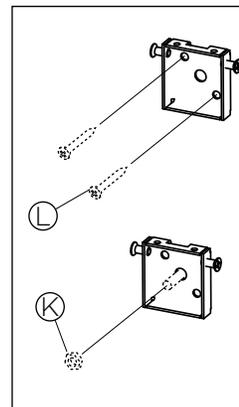

8 • DEPENDING ON CEILING SUBSTRATE, SURFACE BRACKETS CAN BE MOUNTED USING #6 SCREWS (L) OR HELD ON 1/4-20 THREADED STUDS USING NUTS (K). (NOT SUPPLIED)

SELON LE SUBSTRAT DU PLAFOND, LES PLAQUES DE MONTAGE PEUVENT ÊTRE FIXÉES AVEC VIS #6 (L) OU MAINTENUES SUR TIGES FILETÉES 1/4-20 GRÂCE À DES ÉCROUS. (K). (NON FOURNIS)

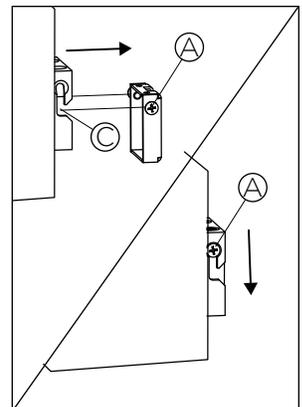

9 • ALIGN SURFACE BRACKETS SIDE SCREWS (A) TO CORRESPONDING SLOTS (C) IN FIXTURE MOUNTING FEET AND INSERT. SLIDE FIXTURE IN PLACE, AND TIGHTEN SIDE SCREWS (A) TO LOCK IT.

ALIGNER LES VIS DE CÔTÉ (A) DES PLAQUES DE MONTAGE AUX FENTES CORRESPONDANTES (C) SUR LES SABOTS DE FIXATION DU LUMINAIRE ET LES INSÉRER. FAIRE GLISSER L'APPAREIL EN PLACE, ET SERRER LES VIS DE CÔTÉ (A) POUR LE BLOQUER.

! RISK OF FIRE: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE: Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.