


MAX SURFACE

C95 INSTALLATION GUIDE • C95 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

| CODE | L OVERALL LENGTH LONGUEUR HORS- TOUT | S ANCHOR POINTS POINTS D'ANCRAGE | E ENDCAP THICKNESS ÉPAISSEUR DES EMBOUTS |
|------|---|---|---|
| -2 | 23.70" • 606mm | 15" • 381mm | 0.225" • 6mm |
| -3 | 35.70" • 907mm | 27" • 686mm | |
| -4 | 47.70" • 1213mm | 39" • 992mm | |
| -5 | 59.70" • 1518mm | 51" • 1295mm | |
| -6 | 71.70" • 1821mm | 63" • 1600mm | |
| -7 | 83.70" • 2123mm | 75" • 1905mm | |
| -8 | 95.70" • 2407mm | 87" • 2218mm | |

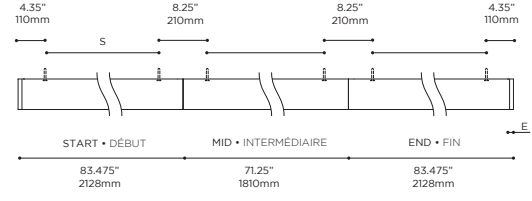

0 •
 LOCATE BRACKETS POSITIONS WITH THE CHART ABOVE.
 DISTANCE FROM ENDCAP TO ELECTRICAL ENTRY POINT IS 9.38"


POSITIONNER LES PLAQUES DE MONTAGE À L'AIDE DU TABLEAU CI-DESSUS.
 LA DISTANCE DU BOUT AU POINT D'ENTRÉE ÉLECTRIQUE EST 238mm

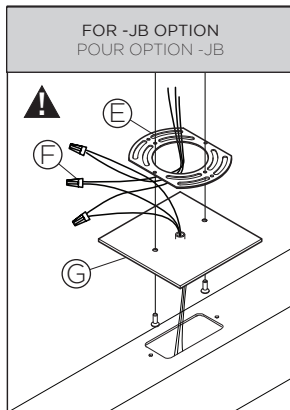

**FOR -JB OPTION
 POUR OPTION -JB**

INSTALL UNIVERSAL MOUNTING BRACKET (E) TO JUNCTION BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED). SCREW CANOPY (G) TO UNIVERSAL MOUNTING BRACKET.


INSTALLER LA PLAQUE DE MONTAGE UNIVERSELLE (E) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS) VISSER LE PAVILLON EN PLACE (G).

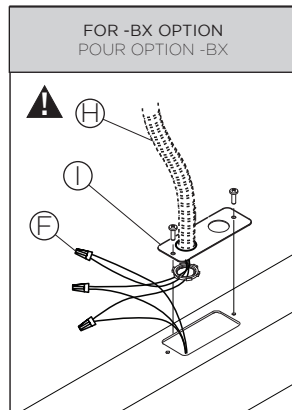

**FOR -BX OPTION
 POUR OPTION -BX**

INSTALL BX CABLE (H) TO MOUNTING BRACKET (I). MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).


INSTALLER LE CÂBLE BLINDÉ (H) À LA PLAQUE DE MONTAGE (I). FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

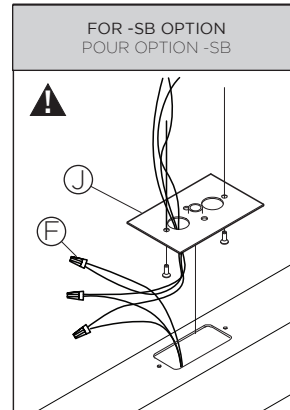

**FOR -SB OPTION
 POUR OPTION -SB**

INSTALL SWITCH BOX COVER (J) TO SWITCH BOX. MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS USING APPROPRIATE WIRE NUTS (F) (NOT SUPPLIED).

INSTALLER LA PLAQUE D'INTERRUPTEUR (J) À LA BOÎTE DE CONNEXION. FAIRE LES CONNEXIONS ÉLECTRIQUES (F) À L'AIDE DE CONNECTEURS APPROPRIÉS (NON FOURNIS).

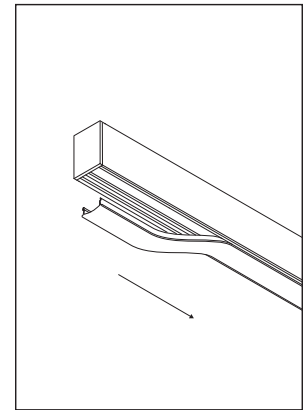

1 •
 START AT THE EDGE OF ONE ENDCAP, AND PROGRESSIVELY UNCLIP THE LENS, WORKING TOWARDS THE OTHER ENDCAP.

COMMENCER À UNE EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE ET RETIRER PROGRESSIVEMENT LA LENTILLE EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUIT.




RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

MAX SURFACE


C95 INSTALLATION GUIDE • C95 GUIDE D'INSTALLATION




WARNING: Make sure circuit breaker is OFF until installation is complete. Connect LED load to driver BEFORE supplying power to driver. Failure to do so may damage LEDs.
ATTENTION : Mettre le disjoncteur à OFF jusqu'à installation complète. Brancher les DELs au pilote AVANT d'alimenter celui-ci. Le non-respect de cette précaution peut endommager les DELs.

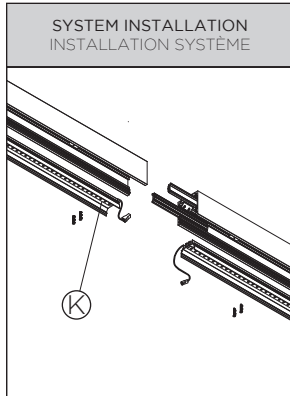


2 • UNSCREW REFLECTORS (K) WITH LEDS AND DISCONNECT THEM.
DÉVISSEZ LES RÉFLECTEURS (K) AVEC LES DELS ET LES DÉCONNECTER DE L'APPAREIL.

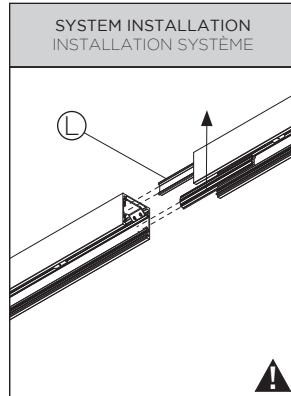

3 • JOIN THE TWO FRAMES BY SLIDING THE TWO ALIGNMENT BARS (L) INTO THE SECOND PART OF THE LAMP.
JOINDRE LES DEUX EXTRUSIONS EN GLISSANT LES PLAQUES D'ALIGNEMENT (L) DANS LA DEUXIEME PARTIE DE LA LAMPE.

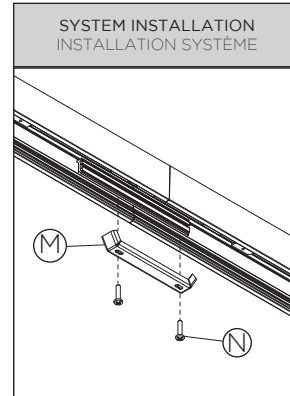


4 • SCREW JOINER (M) WITH PROVIDED SCREWS (x2) (N) TO COMPLETE ASSEMBLY.
SERRER LES VIS (N) AVEC LA JONCTION (M) POUR COMPLÉTER L'ASSEMBLAGE.

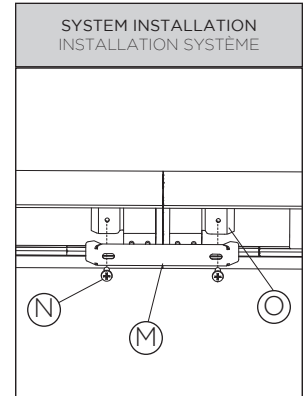

5 • TIGHTEN BOTH SCREWS (N) UNTIL THE JUNCTION (M) MAKES CONTACT WITH THE OTHER TWO SUPPORTS (O).
IMPORTANT NOTICE: DO NOT OVERTIGHTEN THE SCREWS TO PREVENT POSSIBLE DAMAGE TO THE FRAME.


SERRER LES DEUX VIS (N) JUSQU'À CE QUE LE JONCTION (M) CONTACTE LES DEUX AUTRES SUPPORT (O).

AVERTISSEMENT IMPORTANT: NE PAS TROP SERRER LES VIS AFIN DE PREVENIR DES DOMMAGES POSSIBLES SUR LE JONCTION.

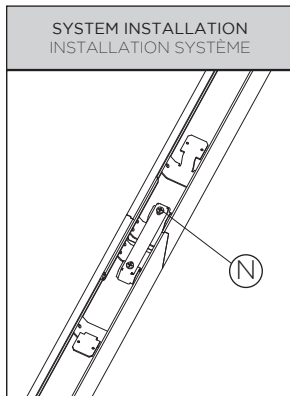


6 • ADJUST THE TIGHTENING LEVEL BY TIGHTENING BOTH SCREWS (N) SIMULTANEOUSLY UNTIL A SLIGHT RESISTANCE IS FELT.

AJUSTER LE NIVEAU DE SERRAGE EN SERRANT LES DEUX VIS (N) EN MEME TEMPS JUSQU'À CE QU'UNE PETITE RESISTANCE SE FAIT SENTIR.

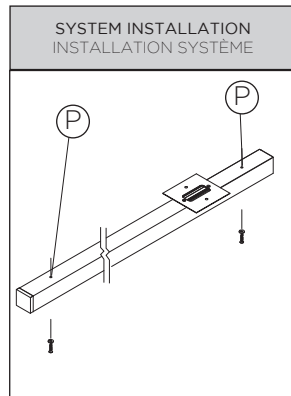


7 • MARK THE POSITION OF THE MOUNTING HOLES (P), THEN SCREW INTO THE CEILING WITH THE APPROPRIATE SCREWS AND ANCHORS FOR THE SURFACE, MAKING SURE TO ADD WASHERS.

MARQUER LA POSITION DES TROUS DE MONTAGE (P) PUIS VISSER AU PLAFOND AVEC LES VIS ET ANCRAGES APPROPRIÉES À LA SURFACE EN S'ASSURANT D'AJOUTER DES RONDELLES.

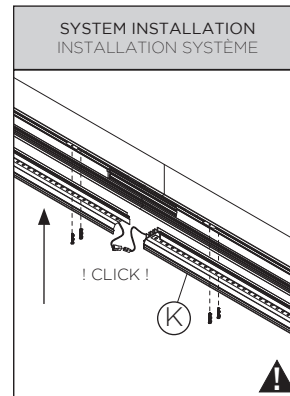

8 • CONNECT THE LEDS AND SCREW BACK THE REFLECTORS (K) AT THEIR ORIGINAL PLACEMENTS.
CONNECTER LES DELS ET L'APPAREIL PUIS VISSER LES RÉFLECTEURS (K) À LEUR EMPLACEMENTS INITIAUX.

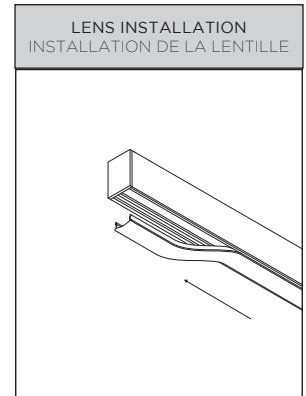

9 • PUSH ONE LENSE END AGAINST EDGE OF ENDCAP, AND INSERT INTO PLACE. PROGRESSIVELY CLIP IN THE WHOLE LENSE, WORKING TOWARDS OTHER ENDCAP.
APPUYER UNE EXTRÉMITÉ DE LA LENTILLE CONTRE UN DES EMBOUTS ET L'INSÉRER EN PLACE. INSÉRER PROGRESSIVEMENT LE RESTE DE LA LENTILLE, EN TRAVAILLANT DE LONG DE L'APPAREIL VERS L'AUTRE EMBOUT.



RISK OF FIRE : This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved. • RISQUE D'INCENDIE : Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent, par une personne qui connaît le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.